

FRÄNKISCHE

Rigofill® inspect

Einbauanleitung für Versickerungsund gedichtete Speicheranlagen



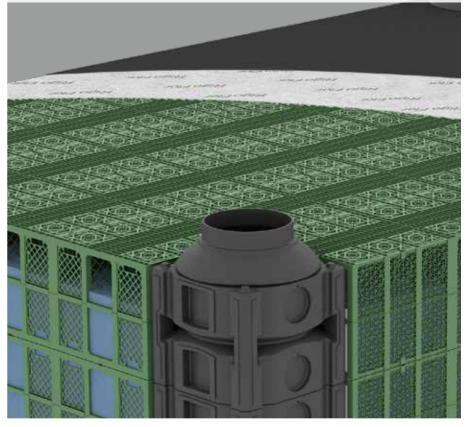

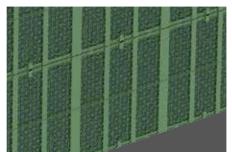







Stand: Juli 2018

DRAINAGE SYSTEME
ELEKTRO SYSTEME

HAUSTECHNIK

INDUSTRIEPRODUKTE

1. Technische Beratung – Systemberater vor Ort

Dr.-Ing. Bernd Albrecht

Drosselweg 3 71563 Affalterbach Telefon +49 7144 8974180 Telefax +49 7144 8974179 Mobil 0171 6726235 bernd.albrecht@fraenkische.de

Dipl.-Ing. (FH) Ralf Becker

Auf der Au 11 35789 Laimbach Telefon +49 6472 8327711 Telefax +49 6472 8327712 Mobil 0172 6097908 ralf.becker@fraenkische.de

Dipl.-Ing. Jürgen Böhm

Winterseite 17 b 04758 Cavertitz OT Lampertswalde Telefon +49 34361 687950 Telefax +49 34361 687951 Mobil 0171 7295077 juergen.boehm@fraenkische.de

Dipl.-Ing. (FH) Eberhard Dreisewerd

Bussardweg 5 33397 Rietberg Telefon +49 5244 901350 Telefax +49 5244 901351 Mobil 0171 6739025 eberhard.dreisewerd@fraenkische.de

Martin Karch

Bertholdsdorf 244 91575 Windsbach Telefon +49 9871 9970 Telefax +49 9871 9980 Mobil 0171 7238940 martin.karch@fraenkische.de

Dipl.-Ing. (FH) Olaf Jagielski

Am Siegenberg 10 57080 Siegen Telefon +49 271 3847994 Telefax +49 271 3847995 Mobil +49 151 61059250 olaf.jagielski@fraenkische.de

B. Eng. Daniel Dorfner

Innere Münchener Str. 46 84036 Landshut Telefon +49 871 33005525 Telefax +49 871 33005526 Mobil +49 151 17611930 daniel.dorfner@fraenkische.de

Dipl.-Ing. Jens Kriese

Am Bahnhof 7 14621 Schönwalde-Glien Telefon +49 3322 22066 Telefax +49 3322 212559 Mobil 0172 9324091 jens.kriese@fraenkische.de

Heiko Liese

Hinter der Mauer 13 37235 Hessisch Lichtenau Telefon +49 5602 9134444 Telefax +49 9525 889290131 Mobil 0160 7480750 heiko.liese@fraenkische.de

Dipl.-Ing. (FH) Sebastian Lützel

Eltz-Weg 3 31319 Sehnde OT Rethmar Telefon +49 5138 6067989 Telefax +49 5138 7094883 Mobil 0170 9220780 sebastian.luetzel@fraenkische.de

Dipl.-Ing. Wulff-Dietrich Maychrzak

Kyritzer Straße 19 16845 Breddin Telefon +49 33972 40291 Telefax +49 33972 41909 Mobil 0171 6739024 wulff-dietrich.maychrzak@fraenkische.de

Ralf Neubauer

Nürnberger Straße 25d 90596 Schwanstetten Telefon +49 9170 972110 Telefax +49 9170 972131 Mobil 0171 3797169 ralf.neubauer@fraenkische.de

Frank Tersteegen

Gohrstr. 55 47475 Kamp-Lintfort Telefon +49 2842 330651 Telefax +49 2842 330652 Mobil 0171 7326178 frank.tersteegen@fraenkische.de



Inhalt

1. Kontakt		2	
2. Rigolenfüllkörper Rigofill	® inspect	4 – 6	
	2.1 Transport und Lagerung	4	
	2.2 Baugrube und Auflager herstellen	5	
	2.3 Vlies verlegen	5	
	2.4 Rigofill inspect einbauen	6	
	2.5 Zubehör montieren	6	
3. Kontrollschächte einbaue	en	7 – 15	
3.1. QuadroContro	mit bauseitig zu öffnenden Anschlüssen	7 – 13	
	3.1.1 Typen Schachtkomponenten	7	
	3.1.2 Kombination der Schachtkomponenten	8	
	3.1.3 Auswahl der zu öffnenden Anschlüsse	9	
	3.1.4 Anordnungsvarianten	10	
	3.1.5 Aufschneiden des Rohranschlusses DN 200	10	
	3.1.6 Aufschneiden der Tunnelöffnungen	11	
	3.1.7 Einbau	12 – 13	
3.2. QuadroContro	mit werksseitig vorbereiteten Anschlüssen (Objektschacht)	14	
3.3. Rigo Control - Schächte			
	3.3.1 Montage der Schachtaufsetzrohre	15	
	3.3.2 Schachtabdeckungen einbauen	15	
4. Abschlussarbeiten		16 – 18	
	4.1 Vliesumhüllung herstellen	16	
	4.2 Seitliche Verfüllung	16	
	4.3 Überdeckung herstellen Rigofill inspect	17	
	4.4 Befahren der Rigole mit Baufahrzeugen während des Einbaus	18	
5. Hinweise abgedichtete Anlagen			
3		18	
6. Sicherheitshinweise		19	

Hinweis

Bitte lesen Sie sich die vorliegende Einbauanleitung sorgfältig durch und beachten Sie unsere Hinweise.

2. Rigolenfüllkörper Rigofill® inspect

2.1 Transport und Lagerung

Die Rigofill inspect Blöcke werden jeweils zu 4 Stück (Halbblöcke zu 8 Stück) verpackt geliefert.

Die Pakete sind vorzugsweise mit Stapler, Kran oder anderem Hebegerät zu entladen. Bagger müssen die erforderliche technische Ausrüstung für den Hebezeugbetrieb besitzen.

Zur Lastaufnahme sollten die Tunnel der unteren Blöcke genutzt werden, entweder durch Einführen der Gabel, durch das Anschlagen mit Gurten oder mit anderen geeigneten Lastaufnahmemitteln.

Bei der Zwischenlagerung ist auf einen ebenen, festen sowie sauberen Untergrund zu achten. Aus Unfallschutzgründen sollten maximal 2 Pakete zu je 4 Blöcke, Höhe 2,7 m übereinander gestapelt werden.

Bei Sturmgefahr sollten die Pakete gesichert und möglichst nicht gestapelt werden!

Rigofill inspect kann im Freien gelagert werden. Die Lagerzeit im Freien sollte jedoch ein Jahr nicht überschreiten, wobei das Material vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen ist. Eine beschattete Lagerung oder Abdecken mit heller, lichtundurchlässiger Folie wird empfohlen. Der Transport der Blöcke auf der Baustelle ist von Hand oder mit geeignetem Gerät möglich.

Vor dem Einbau sind die Teile auf Schäden zu überprüfen.

Bei Frost erhöht sich die Schlagempfindlichkeit des Materials. **Beschädigte Blöcke dürfen nicht eingebaut werden!**

Es gelten die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für das Bauwesen.

Gewichte: Block 20 kg; Halbblock 12 kg.

! ∨ORSICHT

Abwerfen, Fallenlassen sowie hartes Aneinanderschlagen der Rigofill inspect Blöcke ist zu vermeiden!

Gültigkeit dieser Einbauanleitung:

- Gemäßigte Klimazone
- Versickerungs- und gedichtete Speicheranlage mit Rigofill inspect oberhalb des maximalen Grundwasserspiegels (z.B. gemäß ATV-A 138)





2. Rigolenfüllkörper Rigofill® inspect

2.2 Baugrube und Auflager herstellen

Die Baugrube ist gemäß Planungsvorgaben herzustellen. Bei den Aushubarbeiten sind die Baugrubenwände so abzuböschen oder zu verbauen, dass Beschäftigte nicht durch das Abrutschen von Massen gefährdet werden können. Zusätzlich sind nationale Vorschriften zu beachten. Es sind Maßnahmen zu treffen, dass die Baugrube während der gesamten Ausführungszeit frei von Wasser ist.

Für die Verlegung der Rigofill inspect Blöcke ist grundsätzlich ein waagerechtes, ebenes und tragfähiges Auflager herzustellen. Dazu ist auf die Baugrubensohle eine ca. 10 cm starke Ausgleichsschicht, vorzugsweise aus Splitt oder Kies (ohne Feinkornanteile), aufzubringen. Diese Schicht ist vorsichtig zu verdichten und plan abzuziehen. Der Verdichtungsgrad D $_{pr}$ sollte \geq 97 % betragen ($E_{V2} \geq$ 45 MN/m² bzw. CBR \geq 12% OK Auflager). Sofern der Boden in der Versickerungsberechnung angesetzt wurde, muss die Durchlässigkeit der verdichteten Schicht mindestens der Durchlässigkeit (k_f -Wert) des anstehenden Bodens entsprechen (Bodengruppen GE, GW, SE, SW, SI).

Die Güte dieser Auflagerfläche ist maßgeblich für die weitere Verlegung und hat wesentlichen Einfluss auf das Tragund Setzungsverhalten der Füllkörper, insbesondere bei mehrlagigem Aufbau und größeren Belastungen (Erd- und Verkehrslasten).



2.3 Vlies verlegen

Die gesamte Rigole ist mit RigoFlor-Rigolenvlies zu umhüllen. Vor der Verlegung der Blöcke ist das Vlies auf dem Planum auszulegen. Das Vlies muss seitlich genügend Überstand

haben, damit anschließend die gesamte Anlage umhüllt werden kann. Die Stöße müssen ausreichend überlappen, mindestens 50 cm.



Es ist darauf zu achten, dass die Vliesoberfläche vollständig geschlossen ist und auch beim Verfüllen keine Öffnungen entstehen können!



Wichtige Kenndaten für das Rigolenvlies (z.B. RigoFlor):

Dicke: ≥ 2 mm

Stempeldurchdrückkraft: 2,0 kN

Geotextilrobustheitsklasse:

Charakt. Öffnungsweite: 0,08 mm

 k_f -Wert (bei 20 kPa): 6 x 10⁻² m/s

Wasserdurchlässigkeit

nach EN ISO 11058: 90 l/sm²
Flächengewicht: 200 g/m²

2. Rigolenfüllkörper Rigofill® inspect

2.4 Rigofill® inspect einbauen

Entsprechend der Planung sind die Rigofill inspect Blöcke auf dem Planum auszulegen.

Sie sind so aneinanderzureihen, dass sich die geplanten Rigolentunnel ergeben. Der Einbau bei Frost erfordert grundsätzlich höhere Sorgfalt (Schlagempfindlichkeit, siehe Hinweise im Abschnitt Transport und Lagerung).



ACHTUNG

Halbblöcke sind so einzubauen, dass sich die Aufschrift "FRÄNKISCHE" am Tunnel unten befindet.

! VORSICHT

Bei Frost und Nässe besteht beim Betreten der Blöcke Rutschgefahr!

Blockverbinder Vollblock/Halbblock:

Die Blöcke sind mit Blockverbindern in ihrer Lage zu sichern.

Benachbarte Blöcke sind jeweils oben in der Seitenmitte mit einem Verbinder zu arretieren.




Blockverbinder einlagig



Blockverbinder mehrlagig

Bedarfsermittlung:

Blockverbinder Anwendung		Anwendung	Bedarf		
einlagig		für einlagige Verlegung	Bedarf bei einreihiger Verlegung	1 Stück pro Block	
			Bedarf bei mehrreihiger Verlegung	2 Stück pro Block	
mehrlagig		für mehrlagige Verlegung	Bedarf bei zweilagiger Verlegung	1 Stück pro Block	
			Bedarf bei dreilagiger Verlegung	1,3 Stück pro Block	

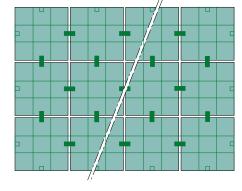

2.5 Zubehör montieren

Stirnwandgitter:

Alle außen liegenden Tunnelseiten, an denen kein Schachtanschluss erfolgt, sind mit Stirnwandgittern zu verschließen. Bei Bedarf kann ein Rohranschluss DN/OD 110 ausgeschnitten werden.

Stirnwandadapter:

Über Stirnwandadapter können Zulaufrohre DN/OD 160 und DN/OD 200 angeschlossen werden. Verbundrohre werden mit Übergangsstücken angeschlossen (Ü-KG ist separat zu bestellen). Stirnwandadapter werden nur bei Rohranschlüssen ohne Schacht benötigt!

Im Lieferumfang von RigoControl sind für den Block, an welchen angeschlossen wird, Stirnwandadapter enthalten. Beim Einsatz von QuadroControl werden zu dessen Anschluss an den Block keine Adapter benötigt.



Montierte Stirnwandgitter



Montierte Stirnwandadapter

Für Rigofill-Anlagen können folgende Schachttypen vorgesehen sein:

- 1. QuadroControl mit bauseitig zu öffnenden Anschlüssen
- QuadroControl mit werkseitig vorbereiteten Anschlüssen (Objektschacht)
- 3. RigoControl

Lage und Typ der Kontrollschächte sind entsprechend Planung festgelegt. Die Schächte müssen an den zugehörigen Inspektionstunnel angeschlossen werden.

3.1 Quadro®Control mit bauseitig zu öffnenden Anschlüssen

Die QuadroControl Schächte werden in Einzelteilen geliefert (Schacht-Unterteil, Schacht-Oberteil, Konus und Schachtaufsetzrohr), die entsprechend den nachfolgenden Hinweisen nach Bedarf vor Ort zu kombinieren und anzupassen sind. Darüber hinaus sind die Planungsvorgaben zu beachten.



QuadroControl

3.1.1 Typen Schachtkomponenten

Farbkennzeichnung:

= Quadro-Konus

= Quadro-Oberteil + ½ Quadro-Oberteil

= Quadro-Unterteil + 1/2 Quadro-Unterteil

Тур	Höhe	Kennzeichen	
Quadro-Konus	250 mm	Konus, Nutzhöhe 15 cm	
½ Quadro-Oberteil	350 mm	Oberteil, Boden geöffnet	
Quadro-Oberteil	660 mm	Oberteil, Boden geöffnet	
½ Quadro-Unterteil	350 mm	Unterteil, Boden geschlossen	
Quadro-Unterteil	660 mm	Unterteil, Boden geschlossen	

3.1.2 Kombination der Schachtkomponenten


- Typ Quadro-Unterteil und 1/2 Quadro-Unterteil: Einlagige Schächte oder unterste
 - Typ Quadro-Oberteil und 1/2 Quadro-Oberteil: Zweite oder weitere Lage bei Lage bei mehrlagigen Schächten. mehrlagigen Schächten.



QuadroControl Typ Quadro-Unterteil




QuadroControl Typ Quadro-Oberteil

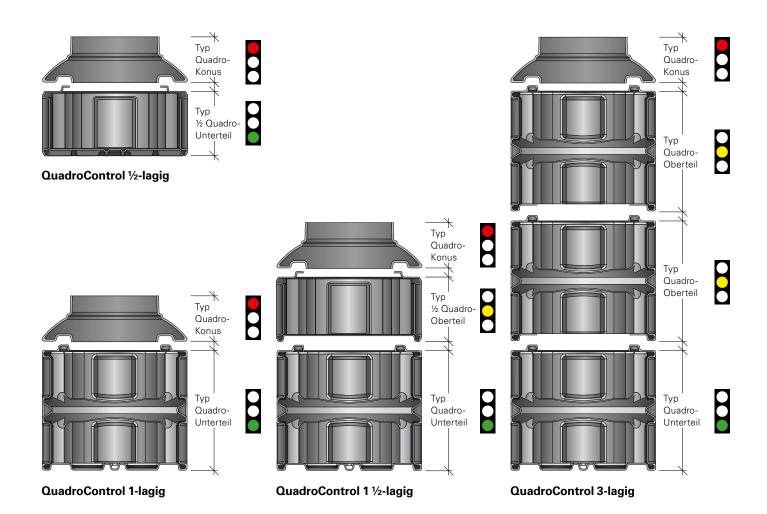

3.1.3 Auswahl der zu öffnenden Anschlüsse

Jeder Schachtgrundkörper hat eine Zulaufseite und drei Tunnelseiten.

Die Zulaufseite dient zum Anschluss von Rohren DN 200 bei Anordnung am Rigolenrand. Die Verbindungsöffnungen (220x220mm) in den Tunnelseiten dienen zum Anschluss an die geplanten Rigolentunnel.

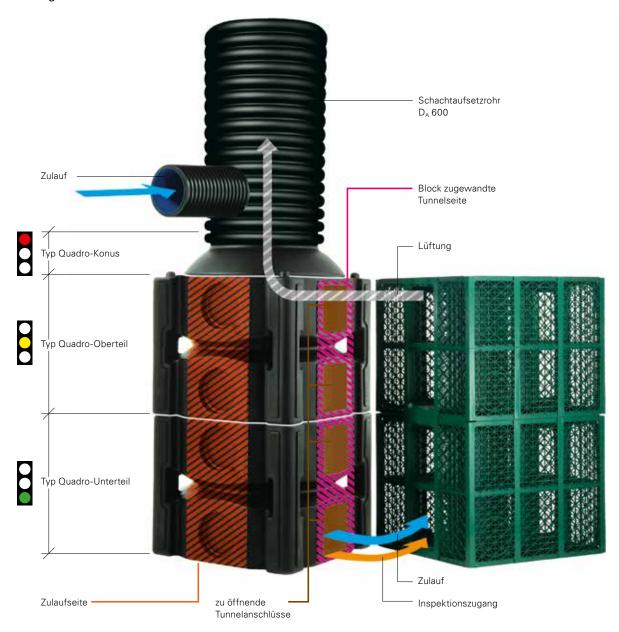

Zulaufseite:

Bei Bedarf ist ein Anschluss DN 200 in der geplanten Höhe zu öffnen. Dazu ist geeignetes Werkzeug z.B. eine Lochkreissäge (für Kunststoff geeignet) mit Ø 200 mm zu verwenden.


Tunnelseite:

Alle Tunnelanschlüsse, die in Verbindung mit den geplanten Inspektionstunneln stehen, sind zu öffnen, um Lüftung, Wasserverteilung und Inspektion optimal zu gewährleisten.


ACHTUNG

Die Tunnelöffnungen und nicht verwendete Anschlüsse DN 200, die in Richtung Erdreich zeigen, dürfen nicht geöffnet werden!


3.1.4 Anordnungsvarianten

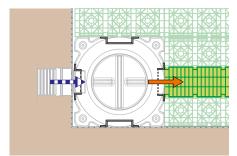


Rigolenecke: ein Tunnelanschluss

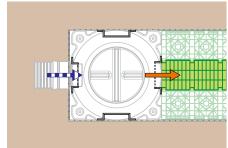


Stirnseitig an einreihiger Rigole: ein Tunnelanschluss

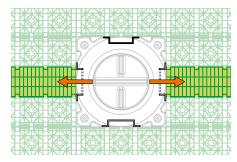


Innerhalb der Rigole: zwei Tunnelanschlüsse

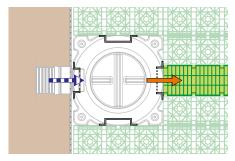

Rigolenrand: ein Tunnelanschluss

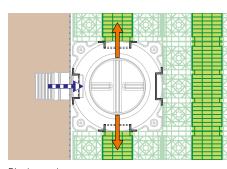

Rigolenrand: zwei Tunnelanschlüsse

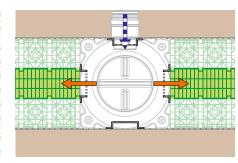

Rigolenrand an einreihiger Rigole: zwei Tunnelanschlüsse









Tunnelseite geöffnet

3.1.5 Aufschneiden des Rohranschlusses DN 200

Zur Herstellung der Rohranschlüsse DN 200 ist eine Bohrmaschine mit Lochkreissäge Ø 200 mm inkl. Führungsbohrer, welche für Kunststoff geeignet ist, bauseits erforderlich.


ACHTUNG

Es ist zu beachten, dass die Bohrung senkrecht und axial zum Rohranschluss erfolgt.



Nach dem vollständigen Durchschneiden der Schachtwand erst Bohrmaschine ausschalten und zum Stillstand bringen. Dann Lochsäge aus der Öffnung ziehen.



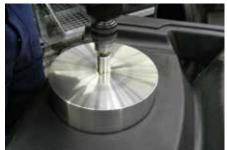



3.1.6 Aufschneiden der Tunnelöffnungen

Zur Herstellung der Tunnelöffnungen ist geeignetes Werkzeug zu verwenden.

№ VORSICHT

Bei der Herstellung der Tunnelöffnungen ist persönliche Schutzausrüstung zu tragen.

 Der Schachtgrundkörper ist auf eine ebene Fläche stellen. Dabei ist darauf zu achten, dass die zu öffnende Seite nach oben zeigt.





 In den Ecken der zurückgesetzten Fläche jeweils ein Loch bohren, Ø min. 12 mm (Bohrdurchmesser muss größer sein als das zu verwendende Sägeblatt.





3. Die Seiten der Tunnelöffnung sind mit einem geeigneten Schneidewerkzeug zu öffnen.





- 4. Die entstandenen Grate und Unebenheiten der Trennfläche sind mit Schaber, Feile oder sonstigem geeignetem Werkzeug zu entfernen.
- Anschließend ist der Schachtkörper von Spänen zu säubern. Die entstandenen Abschnitte sind ordnungsgemäß zu entsorgen.





3.1.7 Einbau

Die vorbereiteten Schachtgrundkörper sind an die geplanten Positionen im Rigolenraster zu setzen. Die Anschlüsse der Tunnelseiten müssen auf den zugehörigen Rigofill-Inspektionstunnel ausgerichtet werden, siehe Anordnungsvarianten (siehe Seite 13) bzw. Planungsvorgaben.

Bei mehrlagigen Anlagen ist die richtige Reihenfolge zu beachten: Typ Quadro-Unterteil bzw. ½ Quadro-Unterteil ist für die unterste Lage und Typ Quadro-Oberteil bzw. ½ Quadro-Oberteil für die weiteren Lagen. Vor dem Aufsetzen des Schachtkonus ist der Schacht mit dem Umhüllungsvlies abzudecken. Nach dem Aufsetzen des Konus ist die Öffnung aus dem Vlies auszuschneiden.

Montage der Schachtaufsetzrohre:

Nach der Herstellung der Vliesumhüllung und seitlichen Verfüllung (siehe nachfolgende Kapitel) sind die Schachtaufsetzrohre zu montieren. Das Schachtaufsetzrohr ist auf den Konus des

Schachtes aufzustecken. Es ist darauf zu achten, dass die Schächte und Schachtaufsetzrohre senkrecht eingebaut und beim Verdichten nicht verschoben werden.

Bauzeitenabdeckung:

Die Schachtgrundkörper und Schachtaufsetzrohre werden werksseitig mit Bauzeitenabdeckungen geliefert. Es ist während der Bauzeit darauf zu achten, dass keine Verunreinigungen z.B. Verfüllmaterial in die Schächte gelangen. Die jeweiligen Bauzeitenabdeckungen sind erst zu entfernen, wenn die Schachtaufsetzrohre bzw. die Schachtabdeckungen eingebaut werden. Des Weiteren sind die Schachtöffnungen bis zum endgültigen Einbau der Schachtabdeckungen gegen Absturz zu sichern.



Bauzeitenabdeckung der Schächte



Bauzeitenabdeckung der Aufsetzrohre

⚠ VORSICHT

Schächte dürfen vor Einbau der Abdeckung nicht befahren werden. Im Bedarfsfall ist der nötige Lastabtrag in den anstehenden Boden durch eine flächige Stahlplatte sicherzustellen.

3.1.7 Einbau (Fortsetzung)


Schachtabdeckungen einbauen:

Das Schachtrohr D_A 600 ist so zu kürzen, dass es im Bereich des Auflageringes endet. Der Spalt zwischen Auflagering und Schachtabdeckung muss durch einen DOM-Dichtring geschlossen werden. Der Dichtring wird auf die letzte Welle des Schachtrohres aufgezogen.

Auf das Schachtrohr ist ein Feststoffsammler D_A 600 aufzulegen. Wenn nach Planervorgabe der Startschacht mit einem Einlaufrost auszustatten ist, müssen passend dazu Eimertragring (bzw. Einlauftrichter) und Eimer nach DIN 4052-A4 eingebaut werden.

Schachtabdeckungen, Betonauflageringe, Einlaufrost, Eimertragring und Eimer gehören nicht zum Lieferumfang der Fränkischen Rohrwerke und sind bauseits zu beschaffen. Es sind Schachtabdeckungen nach DIN EN 124, LW 610, Ausführung nach Planungsvorgabe, einzubauen. Unter der Schachtab-


deckung / Einlaufrost ist ein Auflagering h = 100 mm nach DIN 4034 auf ein entsprechendes Auflager aufzubringen. Das Auflager ist aus verdichtetem Tragschichtmaterial (E_{V2} -Modul ≥ 100 MN/m²) oder Ortbeton C 16/20 herzustellen. Ein Verzahnen des Auflagers mit den Wellen des Schachtrohres ist zu vermeiden (Schalungshilfe verwenden!). Die Vertikallasten dürfen nur in den tragfähigen Untergrund eingeleitet werden.

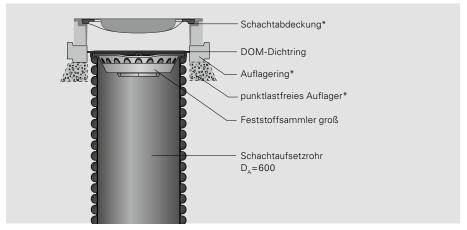

Schachtabdeckung auf Startschacht oder Zielschacht *bauseitige Lieferung



DOM-Dichtring

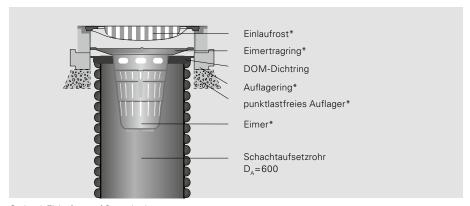


Optional: Einlaufrost auf Startschacht *bauseitige Lieferung

3.2 Quadro®Control mit werkseitig vorbereiteten Anschlüssen (Objektschacht)

Die QuadroControl - Objektschächte werden in Einzelteilen (Schachtgrundkörper, Konus und Schachtaufsetzrohr) geliefert, die entsprechend der Einbauposition in der Rigole gekennzeichnet sind.

Der Schacht ist auf das Planum der Rigofill-Rigole zu setzen. Die Anschlüsse der Tunnelseiten müssen auf den zugehörigen Rigofill-Inspektionstunnel ausgerichtet werden. Bei mehrlagigen Anlagen ist die bezeichnete Reihenfolge der einzelnen Schachtkörper einzuhalten.

Vor dem Aufsetzen des Schachtkonus ist der Schacht mit dem Umhüllungsvlies abzudecken. Nach dem Aufsetzen des Konus ist die Öffnung aus dem Vlies auszuschneiden.

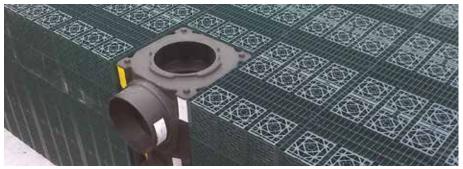

QuadroControl (Beispiel Objektschacht): Anschluss DN 500

Montage und Einbau

Montage der Schachtaufsetzrohre und Einbau der Schachtabdeckungen: siehe Unterpunkt Einbau Seite 15 f.


3.3 Rigo®Control - Schächte

RigoControl - Schächte stehen außerhalb des Rigofill-Rasters. Für die Schächte ist ein separates Auflager in Handschachtung herzustellen. Dabei ist der Absetzraum von 25 cm Tiefe zu berücksichtigen. Das Auflager ist zu verdichten und auf Sollhöhe zu nivellieren.

Der Anschluss an die Rigofill inspect Blöcke erfolgt mit kurzen Verbindungsrohren, Übergangsstücken und Stirnwandadapter (im Lieferumfang enthalten). Zuerst sind die Stirnwandadapter (und ggf. Stirnwandgitter) am Block zu montieren. Vor der Montage der Verbindungsrohre ist die Vliesumhüllung herzustellen. Im Bereich des Rohranschlusses ist das Vlies mit einem Kreuzschnitt zu öffnen. Die entstehenden Vliesdreiecke sind mit dem Übergangsstück fest einzuklemmen.

ACHTUNG

Es ist darauf zu achten, dass die Vliesoberfläche vollständig geschlossen ist und auch beim Verfüllen keine Öffnungen entstehen können!

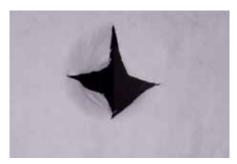

Kreuzschnitt für den Rohranschluss



RigoControl

3.3.1 Montage der Schachtaufsetzrohre

Nach der Herstellung der Vliesumhüllung und seitlichen Verfüllung (siehe nachfolgende Kapitel) sind die Schachtaufsetzrohre zu montieren. Die Doppelsteckmuffe ist auf den RigoControl - Schacht aufzustecken. Danach ist das

Schachtaufsetzrohr in die Muffe zu stecken. Es ist darauf zu achten, dass die Schächte und Schachtaufsetzrohre senkrecht eingebaut und beim Verdichten nicht verschoben werden.

ACHTUNG

Die optional erhältliche Abdeckung für die Bauphase auf das Schachtrohr montieren. Diese soll verhindern, dass während des Einbaus Verfüllmaterial oder andere Dinge in die Schächte fallen. Die Abdeckung für die Bauphase ist erst zu entfernen, wenn die Schachtabdeckungen eingebaut werden.

3.3.2 Schachtabdeckungen einbauen

Schachtabdeckungen Guss


Nach der Herstellung der Überdeckung (siehe nachfolgendes Kapitel), sind die Schachtabdeckungen einzubauen. Das Schachtrohr D_A 400 ist so zu kürzen, dass es im Bereich des Auflageringes endet. Auf das Schachtrohr ist nach Planungsvorgaben ein Feststoffsammler D_A 400, Schmutzfänger D_A 400 oder Filter-Set D_A 400 aufzulegen.

Es sind Schachtabdeckungen bzw. Einlaufroste nach Planungsvorgabe einzubauen. Unter der Schachtabdeckung / Einlaufrost ist ein Auflagering h = 100 mm auf ein entsprechendes Auflager aufzubringen. Das Auflager ist aus verdichtetem Tragschichtmaterial oder Ortbeton C 16/20 herzustellen. Ein Verzahnen des Auflagers mit den Wellen des Schachtrohres ist zu vermeiden (Schalungshilfe verwenden!). Die Vertikallasten dürfen nur in den tragfähigen Untergrund eingeleitet werden.



Schachtabdeckung auf Schacht (z.B. Kontrollschacht)

* bauseitige Beschaffung

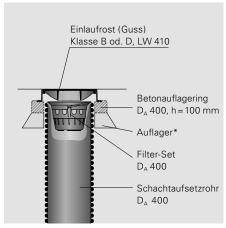

Einlaufrost auf Schacht (z.B. Muldennotüberlauf)
* bauseitige Beschaffung


Quadratische Schachtabdeckung Klasse B 125

Das Schachtaufsetzrohr ist unter Berücksichtigung der Einbauhöhe der Abdeckung entsprechend von Hand zu kürzen. Die Höhe der Verfüllung am Schachtrohr ist unter Berücksichtigung einer ggf. noch herzustellenden Bettungsschicht für die Abdeckung zu erstellen. Vor dem Einbau der späteren Abdeckung soll die Wanne nicht aus dem Rahmen genommen werden. Es können sonst nachfolgend Probleme beim Öffnen und Schließen auftreten. Vergewissern Sie sich, dass zwischen

Wanne und Rahmen während des Einbaus keine Fremdkörper sind (Schmutz usw.). Der Raum zwischen Rahmen und Wanne wird durch die im Rahmen eingeklebte Dichtung begrenzt. Schützen Sie die Schraubenköpfe sowie die Ränder der Wanne und des Rahmens vor Betonspritzern, falls die Wanne ausbetoniert werden soll.

ACHTUNG

Einbauanleitung liegt dem Produkt bei.

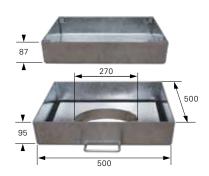

Quadratische Schachtabdeckung zur bauseitigen Belegung

4. Abschlussarbeiten

4.1 Vliesumhüllung herstellen



Rigofill inspect Anlagen sind vollständig mit Vlies (RigoFlor) zu umhüllen.
QuadroControl - Schächte sind als
Bestandteil der Rigolen-Kubatur
ebenfalls mit zu umhüllen.
An den Stößen sind ausreichende Überlappungen (mind. 50 cm) herzustellen,
damit kein Verfüllmaterial in die Anlage
gelangen kann. Rohreinführungen sind
durch kreuzförmiges Einschneiden des
Vlieses sanddicht herzustellen.

ACHTUNG

Es ist darauf zu achten, dass die Vliesoberfläche vollständig geschlossen ist und auch beim Verfüllen keine Öffnungen entstehen können!

4.2 Seitliche Verfüllung

Die Blockverbinder arretieren die einzelnen Rigofill inspect Blöcke und verhindern weitgehend ein seitliches Verrutschen des Rigolenkörpers beim Hinterfüllen.

Für die Hinterfüllung ist nichtbindiger, nicht gefrorener Erdbaustoff mit einer max. Korngröße von 32 mm zu verwenden.

Das Verfüllmaterial ist allseitig gleichmäßig einzubringen und in Lagen von max. 30 cm mittels leichtem oder mittlerem Verdichtungsgerät (Flächenrüttler oder Vibrationsstampfer) zu verdichten. Dabei sollte ein Verdichtungsgrad Dpr

von ≥ 97% erreicht werden. Es darf zu keinerlei Beschädigungen an den Blöcken kommen. Nationale Richtlinien für Erdarbeiten (wie z.B. ZTV E-StB) sind einzuhalten.

Es ist darauf zu achten, dass beim Hinterfüllen und Verdichten die Vliesüberlappungen nicht auseinandergezogen werden und die Rigofill inspect Blöcke nicht beschädigt werden!

Die Durchlässigkeit der Hinterfüllung muss mindestens die Durchlässigkeit des anstehenden Bodens haben.



4. Abschlussarbeiten

Rigofill® inspect

SLW 60 / HGV 60

4.3 Überdeckung herstellen

Der Rigolenkörper ist entsprechend Planungsvorgabe zu überdecken. Für die Überdeckung sollten nichtbindige, verdichtungsfähige Erdbaustoffe abgestuft, bei einer max. Korngröße von 32 mm, verwendet werden - das gilt zwingend unter Verkehrsflächen! Gefrorene Böden sind nicht zulässig!

Darüber hinaus gelten auch hier die nationalen Richtlinien für Erdarbeiten (wie z.B. ZTV E-StB).

Standsicherheitsnachweis


Rigolen sind unterirdische Bauwerke und müssen deshalb gegen die dauerhaft einwirkenden Erd- und Verkehrslasten ausreichend standsicher sein. Die Standsicherheit ist nach Eurocode unter Berücksichtigung von Teilsicherheitsbeiwerten bzw. Abminderungsfaktoren nachzuweisen. Bei üblichen Einbauparametern* sind für Versickerungsanlagen Überdeckungshöhen $H_{\ddot{\text{U}}}$ von 4 m und Sohltiefen T_s von 6 m möglich. Ein objektspezifischer, statischer Nachweis kann durch FRÄNKISCHE erstellt werden. Unter Verkehrsflächen ist eine Mindestüberdeckung H₀ von 80 cm einzuhalten.

* SLW 60, Bodenwichte 18 kN/m³; mittlere Bodentemperatur max. 23°C; Sohltiefe 6m; κ =0,3; 4-Lagen

ACHTUNG

Hinweis bei HGW über Bauwerksohle: Rigofill inspect Anlagen, die mit Kunststoff-Dichtungsbahnen als gedichtete Speicheranlagen genutzt werden, sind für den Einsatz über dem höchsten Grundwasserstand (HGW) ausgelegt. Der Einsatz im Grundwasser ist unter entsprechenden technischen Rahmenbedingungen nach Abklärung durch FRÄNKISCHE möglich. Bitte sprechen Sie uns an!

Regelaufbau unter einer Verkehrsfläche

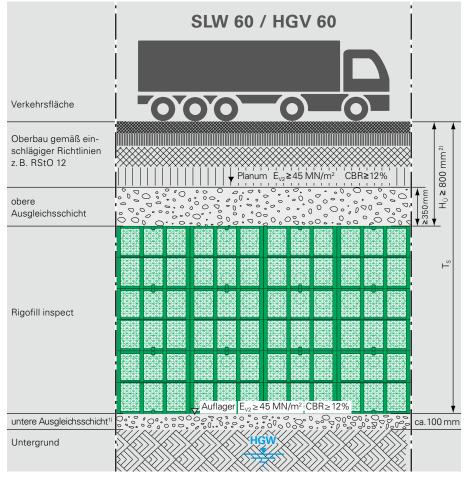

¹⁾ Mindestens gleiche Durchlässigkeit (k_f) wie Untergrund ²⁾ Geringere Überdeckung auf Anfrage!

Beim Einbau unter Verkehrsflächen sind grundsätzlich die nationalen Richtlinien - wie z.B. die RStO 12 - zu beachten. Zur Herstellung des Planums für den nachfolgenden Straßenaufbau ist eine Überdeckung einzubauen - vorzugsweise eine Schottertragschicht von mindestens 35 cm Dicke. Andere Baumaterialien führen i.d.R. zu größeren Überdeckungshöhen.

Grundsätzlich ist auf der Oberfläche der Überdeckung (= Planum) ein einheitlicher Verformungsmodul E_{V2} ≥ 45 MN/m² bzw. CBR ≥ 12% zu erreichen.

Die Bodenschichten sind arundsätzlich in Lagen von max, 30 cm einzubauen und zu verdichten. Der Verdichtungsgrad D_{pr} sollte ≥ 97% betragen.

Die Verdichtung darf nur mit leichten oder mittleren Flächenrüttlern erfolgen!



Die Verdichtung mit Vibrationswalzen und Explosionsstampfern ist nicht zulässig!

4. Abschlussarbeiten

4.4 Befahren der Rigole mit Baufahrzeugen während des Einbaus



! VORSICHT

Das direkte Befahren der Blöcke mit Baufahrzeugen ist nicht zulässig!

Befahren beim Aufbringen der 1. Überdeckungslage:

Das Aufbringen der ersten Überdeckungslage kann beispielsweise mit einem
Radlader oder Mobilbagger in Vorkopfbauweise erfolgen. Für Radlader oder
Mobilbagger mit max. 15 t Gesamtgewicht
(Kette, 4 Räder, Doppelbereifung) ist eine
verdichtete Überdeckung über dem Rigolenkörper von mindestens 30 cm Dicke
erforderlich. Hierbei ist die eventuell auftretende Spurrinnenbildung zu berücksichtigen! Rangierbewegungen sind in
diesem Bauzustand zu vermeiden.

Befahren mit Baufahrzeugen:

Das Befahren der Überdeckung mit schweren Baufahrzeugen bis max. 50 kN Radlast (z.B. SLW 30) ist erst ab einer verdichteten Überdeckung von 60 cm Dicke zulässig. Darin ist die auftretende Spurrinnenbildung zu berücksichtigen! Auch beim Abkippen von Erdbaustoffen dürfen 50 kN Radlast nicht überschritten werden, ggfs. sind Lastverteilungsplatten einzusetzen.

5. Hinweis abgedichtete Anlagen

Für den Einsatz von Rigofill inspect zur Regenwasserspeicherung kann die Anlage mit einer Kunststoff-Dichtungsbahn (KDB) ummantelt werden. Die Vorgaben des Herstellers der KDB zu deren Einbau sind zu beachten.



6. Sicherheitshinweise

ACHTUNG

Das Personal für Einbau, Montage, Bedienung, Wartung und Reparatur muss die entsprechende Qualifikation für diese Arbeiten aufweisen. Verantwortungsbereich, Zuständigkeit und die Überwachung des Personals müssen durch den Bauherren genau geregelt sein.

Die Betriebssicherheit der gelieferten Anlagenteile ist nur bei ordnungsgemäßer Montage und bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Die Grenzwerte der technischen Daten dürfen auf keinen Fall überschritten werden.

Bei Einbau, Montage, Bedienung, Wartung und Reparatur der Anlage sind die Unfallverhütungsvorschriften und die in Frage kommenden Normen und Richtlinien zu beachten!

Dies sind u.a. (auszugsweise):

- Unfallverhütungsvorschriften
 - Bauarbeiten BGV C22
 - Abwassertechnische Anlagen GUV-V C5
- Sicherheitsregeln für Arbeiten in umschlossenen Räumen von abwassertechnischen Anlagen GUV-R 126
- Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen in abwassertechnischen Anlagen GUV-R 145
- Richtlinien für Arbeiten in Behältern und engen Räumen BGR 117
- Normen
 - Baugruben und Gräben-Böschungen, Verbau, Arbeitsraumbreiten DIN 4124
 - Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen DIN EN 1610
- Arbeitshilfe für Sicherheit und Gesundheitsschutz in abwassertechnischen Anlagen.



- Gefahren durch Gase und Dämpfe wie Erstickungsgefahr, Vergiftungsgefahr und Explosionsgefahr
- Absturzgefahr
- Ertrinkungsgefahr

- Keimbelastung und fäkalienhaltige Abwässer
- Hohe physische und psychische Belastungen bei Arbeiten in tiefen, engen oder dunklen Räumen
- und weitere



Bei Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung können erhebliche Sachschäden, Körperverletzungen oder tödliche Unfälle die Folge sein.



Die Anlage stellt eine Komponente eines Gesamtnetzes dar. Bei jeder Montage, Wartung, Inspektion und Reparatur an einer Anlage ist immer die Gesamtsicht zu betrachten. Arbeiten bei Regenereignissen sind zu vermeiden. Umbau oder Veränderungen der Anlage sind nur in Absprache mit dem Hersteller zu tätigen. Originalersatzteile und vom Hersteller zugelassenes Zubehör dienen der Sicherheit. Die Verwendung anderer Teile hebt die Haftung für die daraus entstehenden Folgen auf.

Allgemeine Hinweise zur Verwendung unserer Produkte und Systeme:

Sofern wir hinsichtlich der Anwendung und des Einbaus von Produkten und Systemen aus unseren Verkaufsunterlagen informieren bzw. eine Beurteilung abgeben, geschieht dies ausschließlich aufgrund derjenigen Informationen, die uns zur Erstellung der Beurteilung mitgeteilt wurden. Für Folgen, die sich ergeben, weil wir Informationen nicht erhalten haben, übernehmen wir keine Haftung. Sollten hinsichtlich der ursprünglichen Situation abweichende oder neue Einbausituationen entstehen oder abweichende oder neue Verlegetechniken zur Anwendung kommen, sind diese mit FRÄNKISCHE abzustimmen, da diese Situationen oder Techniken eine abweichende Beurteilung zur Folge haben können. Unabhängig davon ist die Eignung der Produkte und Systeme aus unseren Verkaufsunterlagen für den jeweiligen Anwendungszweck allein durch den Kunden zu prüfen. Wir übernehmen des Weiteren keine Gewährleistung für Systemeigenschaften sowie Anlagenfunktionalitäten bei Verwendung von Fremdprodukten oder fremden Zubehörteilen in Verbindung mit Systemen aus den Verkaufsunterlagen von FRÄNKISCHE. Eine Haftung wird nur übernommen bei der Verwendung von Original-FRÄNKISCHE-Produkten. Für den Einsatz außerhalb Deutschlands sind ergänzend die landesspezifischen Normen und Vorschriften zu beachten.

Alle Angaben in dieser Publikation entsprechen grundsätzlich dem Stand der Technik im Zeitpunkt der Drucklegung. Weiter wurde diese Publikation unter Beachtung größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Nichtsdestotrotz können wir Druck- und Übersetzungsfehler nicht ausschließen. Des Weiteren behalten wir uns vor, Produkte, Spezifikationen und sonstige Angaben zu ändern bzw. es können Änderungen aufgrund von Gesetzes-, Material- oder sonstigen technischen Anforderungen erforderlich werden, die in dieser Publikation nicht oder nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Aus diesem Grund können wir keine Haftung übernehmen, sofern eine solche allein auf den Angaben in dieser Publikation basiert. Maßgeblich im Zusammenhang mit Angaben zu Produkten oder Dienstleistungen ist immer der erteilte Auftrag, das konkret erworbene Produkt und die damit in Zusammenhang stehende Dokumentation oder die im konkreten Einzelfall erteilte Auskunft unseres Fachbersonals.

FRÄNKISCHE

In Königsberg verwurzelt -

weltweit erfolgreich!



FRÄNKISCHE ist ein innovatives, wachstumsorientiertes, mittelständisches Familienunternehmen und führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Rohren, Schächten und Systemkomponenten aus Kunststoff und bietet Lösungen für Hochbau, Tiefbau, Automotive und Industrie.

Cluj, Rumänien

Wels, Österreich

Weltweit beschäftigen wir derzeit rund 4.200 Mitarbeiter. Die aus jahrzehntelanger Erfahrung entstandene fachliche Kompetenz in der Kunststoffverarbeitung wissen unsere Kunden genauso zu schätzen wie die Fach- und Beratungsqualitäten und das große Spektrum unseres Produktsortiments.

Gegründet 1906, wird das Familienunternehmen heute in dritter Generation von Otto Kirchner geleitet und ist weltweit mit Produktions- und VertriebsUnsere Standorte in Amerika:

Anderson, USA Guanajuato, Mexiko

standorten vertreten. Diese Nähe zu den Kunden gibt uns die Möglichkeit, Produkte und Lösungen zu entwickeln, die ganz auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten sind. Diese und ihre Anforderungen an die Produkte stehen für uns ganz klar im Mittelpunkt.

FRÄNKISCHE – Ihr Partner für komplexe und technisch anspruchsvolle Aufgaben.

Changshu, China

Pune, Indien